

16-300 Augustów ul. Rynek Zygmunta Augusta 41A

Biuro: Augustów ul. 3-go Maja 13, piętro I

☎511 614 357, ✉ artstankowski@gmail.com

www.rzeczoznawca-samochodowy.net.pl

Augustów 20 lutego 2024 r.

Rodzaj opracowania: **Opinia nr 02/02/ABRS/KI/2024**

Rzeczoznawca: **inż. Artur Stankowski**
Certyfikowany Rzeczoznawca Techniki Samochodowej
nr 649/16/19/22 w zakresie kompetencji CA/CC/CZ
z Listy Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr RS001587
Rzeczoznawca DEKRA Polska nr RD24801

Zakres opinii: Ocena stanu utrzymania pojazdu, ustalenie wartości
samochodu Toyota Hilux nr rej. BAU08407

Cel opinii: Dla potrzeb własnych zleceniodawcy w celu sprzedaży
pojazdu w drodze przetargu publicznego

Zleceniodawca: **NADLEŚNICTWO SZCZEBRA**
Szczebra 58, 16 - 34 Nowinka

Zlecenie z dnia / data wykonania: 15.02.2024r. / 20.02.2024r.

Miejsce badania: 16-304 Nowinka, Szczebra 58

1. Podstawa opinii:

- 1) Formalna - zlecenie z dnia 15.02.2024r.
- 2) Merytoryczna – PN-92/S-02060; PN-92/S-02061; PN-92/S-02062; PN-92/S-0263; PN-93/S-02051; instrukcja EurotaxGlass's, instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2016 Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EXPERTMOT, technologia budowy i naprawy pojazdów samochodowych.
- 3) Dokumenty samochodu okazane podczas oględzin
- 4) Oględziny przedmiotu wyceny z dnia 20.02.2024r.

2. Ogólny harmonogram prac:

- 1) Ogólna identyfikacja pojazdu samochodowego
- 2) Wykonanie opinii
- 3) Dokumentacja fotograficzna

3. Metoda badań:

Organoleptyczna, analityczna


4. Dane rejestracyjne:

Nr rejestracyjny: BAU08407

5. Dane techniczno – identyfikacyjne

Nr identyfikacyjny VIN	AHTFZ29G209073056
Marka	TOYOTA
Model	Hilux SR5 3.0 TDi (KUN26L-PRMSYW)
Rok produkcji	2012
Data 1-wszej	27.08.2012r.
Rodzaj pojazdu	ciężarowy
Rodzaj nadwozia/liczba miejsc	pick - up/ 5
Rodzaj silnika	ZS, TURBODOŁADOWANY
Układ / ilość cylindrów	rzędowy / 4
Pojemność skokowa silnika	2982 ccm
Moc silnika	126 kW / 171 KM
Skrzynia biegów	MANUALNA, 5 BIEGOWA
Rodzaj napędu	4 x 4
Przebieg	161 721 km
Dop. masa całkowita / masa własna	2730 kg / 2001 kg

6. Ocena stanu zachowania pojazdu:

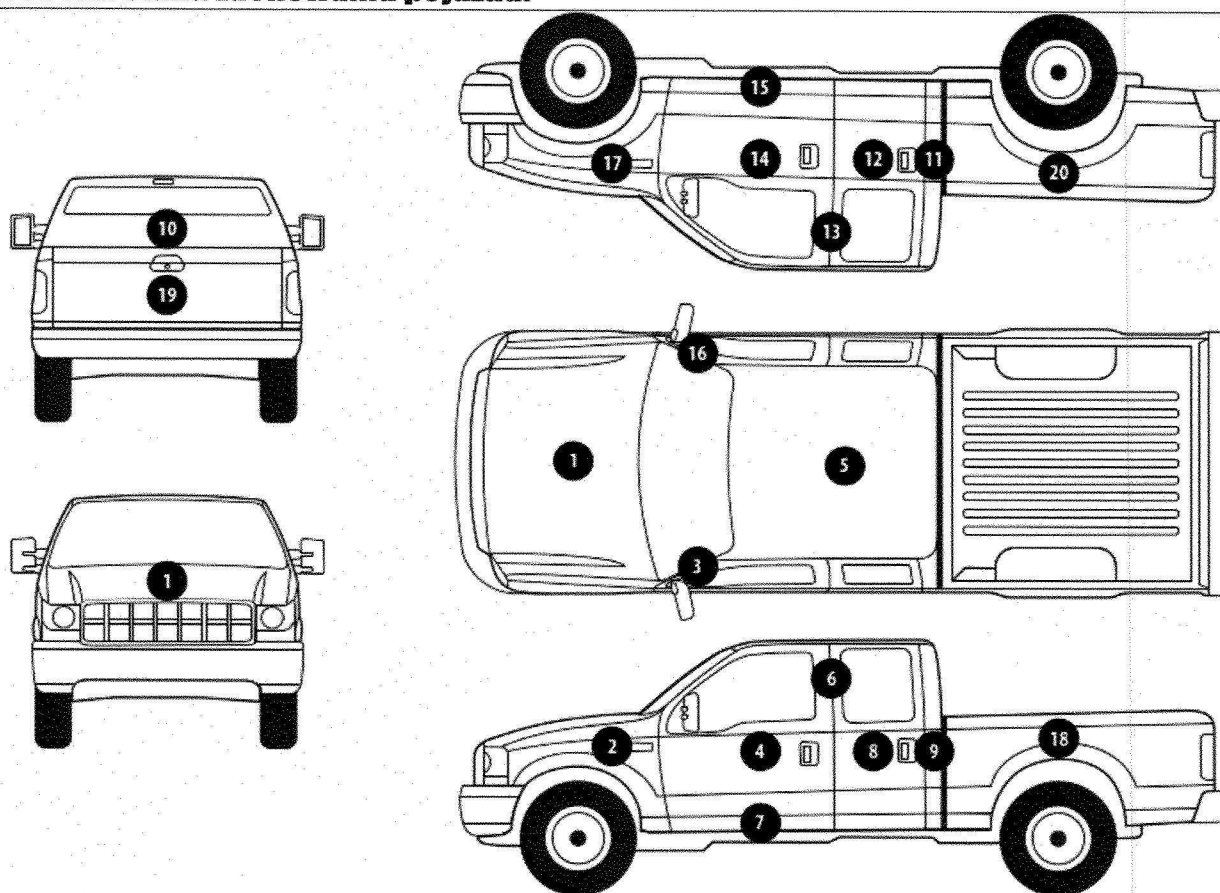

NR punktu	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej w mikrometrach (µm)
1	POKRYWA PRZEDNIA	80 - 120
2	BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	80 - 120
3	SŁUPEK PRZEDNI LEWY	50 - 120
4	DRZWI PRZEDNIE LEWE	80 - 120
5	POSZYCIE DACHU	80 - 120
6	SŁUPEK B PRAWY	50 - 90
7	POSZYCIE PROGU LEWEGO	50 - 90
8	DRZWI TYLNE LEWE	80 - 120
9	BŁOTNIK TYLNY LEWY	80 - 120
10	ŚCIANA TYLNA KABINY	80 - 120
11	BŁOTNIK TYLNY PRAWY	80 - 120
12	DRZWI TYLNE PRAWY	80 - 120
13	SŁUPEK B PRAWY	50 - 90
14	DRZWI PRZEDNIE PRAWY	80 - 120
15	POSZYCIE PROGU PRAWEGO	50 - 90
16	SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	80 - 120
17	BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	80 - 120
18	BŁOTNIK TL SKRZYNI	80 - 120
19	ŚCIANA TYLNA SKRZYNI	80 - 120
17	BŁOTNIK TP SKRZYNI	80 - 120

Naprawa blacharska - nie stwierdzono symptomów przeprowadzenia napraw blacharsko lakierniczych w pojeździe.

Nadwozie i wyposażenie - wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Poszycia blaszane zewnętrzne	Liczne zarysowania i uszkodzenia powłoki lakierowej na całym nadwoziu
Zderzak przedni	Połamany
Reflektory przeciw mgłowe PL i PP	Połamane
Stopnie boczne L i P	Pogięte
Błotnik TL kabiny	Odpryski powłoki lakierowej, korozja
Błotnik TL skrzyni ładunkowej	Skorodowany w części przedniej i tylnej
Zderzak tylny	Zdeformowany, brak górnej nakładki zderzaka
Wspornik (belka) zderzaka tylnego	Odkształcony
Instalacja elektryczna oświetlenia tab. rej. tylnej	Uszkodzona mechanicznie
Ściana tylna skrzyni ładunkowej	Odkształcona na pow. 4 dm ² , skorodowana
Pokrywa tylna skrzyni ładunkowej	Odkształcona na pow. 2 dm ² , skorodowana
Drzwi TL	Korozja

Zawieszenie i układ kierowniczy- wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Pompa wspomagania ukł. kierowniczego	Piski podczas pracy, wycieki

Układ hamulcowy - wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Przód	Tarcze hamulcowe zużyte z wyraźnymi progami
ABS / ESP	Niesprawne - nie załączają się podczas jazdy i hamowania, Świeci czerwona kontrolka ukł. hamulcowego i żółta kontrolka systemu ESP po uruchomieniu silnika

Układ wydechowy - wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Filtr cząstek stałych	Świeci kontrolka niedrożności filtra cząstek stałych po uruchomieniu silnika wskazująca na niedrożność filtra

Układ zasilania - wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Filtr paliwa	Świeci kontrolka niedrożności filtra paliwa po uruchomieniu silnika

Wnętrze - wad istotnych i niesprawności nie stwierdzono

Silnik z osprzętem - wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Pasek rozrządu	Świeci kontrolka T-BELD po uruchomieniu silnika wskazująca na konieczność okresowej wymiany paska napędu ukł. rozrządu silnika
Silnik	Świeci kontrolka CHECK po uruchomieniu silnika wskazująca na awarię - do weryfikacji w warunkach warsztatowych

Układ przeniesienia napędu - wady i niesprawności opisano w tabeli poniżej.

Element uszkodzony	Stwierdzony stan
Zespół sprzęgła	Zużyty, utrudniona zmiana biegów, niski pedał sprzęgła

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe - immobiliser, auto alarm

Dokumenty pojazdu - okazano dowód rejestracyjny, 1 klucz do pojazdu.

Jazda próbna - jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych - nie przeprowadzono, przyjęto wg. okazanych dokumentów, przebieg potwierdzono w CEPiK.

Badanie poprawności i / lub udowy nr identyfikacyjnych - nie przeprowadzono

7. Wycena wartości pojazdu

Wartość pojazdu określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim, z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu, w tym notowania systemu eksperckiego INFO EKSPERT (baza danych nr II - 2024). Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Przyjęto wartość bazową z wynikającą z systemu **68511 zł brutto**.

Zastosowano korekty:

+ **669 zł** korekta na miesiąc pierwszej rejestracji

+ **8600 zł** korekta przebiegu pojazdu

+ **9315 zł** korekta wyposażenia dodatkowego

- **844 zł** korekty zużycia opon

- **21790 zł** korekt różnych

Wartość rynkową samochodu Toyota Hilux o nr rej. BAU08407 ustalono w kwocie: **64 500 zł brutto**. (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset zł brutto). Szczegółowa wycena stanowi załącznik do opinii.

Ocenę sporządzono w jednym egzemplarzu str. 6 + wycena Info Ekspert

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Artur Stankowski

AUGUSTOWSKIE BIURO
RZECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
Artur Stankowski
Cynk Zygmunta Augusta 41 a. 16-800 Augustów
tel.: 511 614 357; (87) 643 39 76
IP 877-130-85-62 REGON 360112266



- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w elektronicznych urządzeniach pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze za siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny a także samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego i pojazdu i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny a oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej wycenianego pojazdu.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego obiektu w warunkach występujących w miejscu udostępnienia.

AUGUSTOWSKIE BIURO RZECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
ABRS Artur Stankowski



16-300 Augustów ul. Rynek Zygmunta Augusta 41A
Biuro: Augustów ul. 3-go Maja 13, piętro I
511 614 357, email: artstankowski@gmail.com
www.rzeczownawca-samochodowy.net.pl

Wycena Nr: 0469/2024/02

z dnia: 2024/02/20

Rzeczownawca: Artur Stankowski RS001587

Zlecniodawca: Nadleśnictwo Szczebra

Zlec. pismo, znak: Zlecenie telefoniczne / ustne

z dnia: 2024/02/15

Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] II-2024

Marka: TOYOTA

Model pojazdu: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: SR5 4WD

Nr rejestracyjny: BAU08407

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: AHTFZ29G209073056

Data pierwszej rejestracji	2012/08/27
Data ważności badania technicznego	2024/08/07
Data oględzin	2024/02/20
Wskazanie drogomierza	161721 km
Okres eksploatacji pojazdu (2012/08/27-2024/02/20)	138 mies.
Charakter wykorzystania	Służby leśne
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Srebrzysty 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2730 kg / 729 kg
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	drążki skrętne / resory / 3085 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2982 ccm / 126 kW (171 KM)
Doładowanie	turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	5260 mm / 1760 mm / 1795 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.11 - 2013.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Poduszka powietrzna kierowcy
2	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	19	Poduszka powietrzna pasażera
3	Blokada mechanizmu różnicowego aktywna LSD	20	Poduszki powietrzne boczne
4	Fotele komfortowe	21	Progi boczne
5	Immobilizer	22	Radioodtwarzacz CD + MP3
6	Kamera cofania	23	Spryskiwacze reflektorów
7	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą	24	System multimedialny
8	Kierownica wielofunkcyjna	25	Szyba tylna ogrzewana
9	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	26	Szyby regulowane elektrycznie
10	Klimatyzacja automatyczna	27	Szyby tylne przyciemniane
11	Komputer pokładowy	28	Światła p/mgielne przednie

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
12	Kurtyny powietrzne boczne	29	Tapicerka siedzeń z weluru
13	Lusterka chromowane	30	Tarcze kół aluminiowe 17"
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	31	Tempomat
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	32	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	33	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	34	Zderzak tylny chromowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD System wspomagania nagłego hamowania		
2	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Kierownica pokryta skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Autoalarm	203
2	+ Hak holowniczy	370
3	+ Kabina podwójna	2 221
4	Lakier metalizowany	611
5	+ Stopnie boczne alu	326
6	+ System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	1 169
7	System multimedialny Toyota Touch & Go Radioodtwarzacz CD + MP3 Złącze "iPod" System nawigacji satelitarnej Kamera cofania Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 6,1" Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"	769
8	+ Wyciągarka Superwinch Talon 12.5	682
9	+ Zabudowa przedziału bagażowego z dachem twardym	2 964

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BF GOODRICH 265/65 R17 120S ALL TERRAIN T/A KO TL (3117)		70
Przednie prawe:	BF GOODRICH 265/65 R17 120S ALL TERRAIN T/A KO TL (3117)		70
Tylne lewe:	BF GOODRICH 265/65 R17 120S ALL TERRAIN T/A KO TL (0617)		70
Tylne prawe:	BF GOODRICH 265/65 R17 120S ALL TERRAIN T/A KO TL (0617)		70

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (141 mies.)	68 511 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	9 315 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	669 PLN
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd	

wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

8 600 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 246 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 84 279 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 10.96%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE

- 844 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

- 21 790 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-10.0	-8 709
Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególnie sposób.		
Konieczne naprawy pojazdu	-15.0	-13 081
Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

64500 PLN


(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 12060.98 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

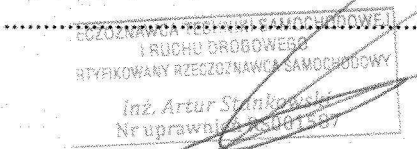

pieczęć

Dnia r.

ARTUR STANKOWSKI BIURO
OCENY WARTOŚCI SAMOCHODÓW
Artur Stankowski
ul. Armii August 41 a. 16-300 Augustów
tel. 511 614 357; (97) 643 39 76
577-130-85-62 REGON 390112277

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0469/2024/02

z dnia: 2024/02/20

Rzeczoznawca: Artur Stankowski RS001587
Zleceniodawca: Nadleśnictwo Szczebra
Zlec. pismo, znak: Zlecenie telefoniczne / ustne
Zadanie: Ustalenie wartości pojazdu

z dnia: 2024/02/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)	Dane: [D] II-2024
----------------------------------	-------------------

Marka: TOYOTA Model pojazdu: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t
Wersja: SR5 4WD Nr rejestracyjny: BAU08407 Rok prod.: 2012
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: AHTFZ29G209073056
Wycena na podstawie pojazdu: TOYOTA Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t SR5 4WD P-upd4/5 2982 ccm 126 kW O

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO)

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05		69000
2015	05		65100
2014	05		61700
2013	05		58600
2012	05		55700
2011	05		52900
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (141 mies.)			68 511 PLN

Normatywny okres eksploatacji 141 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2012/08/27
Rzeczywisty okres eksploatacji 138 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 669 PLN po korekcie: 69 180 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2011.11 - 2013.02

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	0.75			0.60	0.49	203
2	Hak holowniczy	1.00			1.67	0.32	370
3	Kabina podwójna	0.00			3.21	1.00	2 221
4	Lakier metalizowany	1.00			2.76	0.32	611
5	Stopnie boczne alu	1.00	2012/08/28	0.70	1.47*	0.32	326
6	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	0.00			1.69	1.00	1 169
7	System multimedialny Toyota Touch & Go	0.75			2.27	0.49	769
	Radioodtwarzacz CD + MP3						
	Złącze "iPod"						
	System nawigacji satelitarnej						
	Kamera cofania						
	Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 6,1"						
	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"						
8	Wyciągarka Superwinch Talon 12.5	1.00	2012/08/28	0.70	3.08*	0.32	682
9	Zabudowa przedziału bagażowego z dachem twardym	1.00	2012/08/28	0.70	13.39*	0.32	2 964
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							9 315 PLN

do wyceny nr: 0469/2024/02

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 9 315 PLN po korekcje: 78 495 PLN

Przebieg normatywny	246 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	161 721 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	8 600 PLN po korekcie: 87 095 PLN

Opis korekty:	[%]	Wartość [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-10.0	-8 709
Konieczne naprawy pojazdu	-15.0	-13 081
KOREKTY RÓŻNE	- 21 790 PLN	po korekcie: 65 305 PLN

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe	1055	70*						Prawe	1055	70*	
Tylna					Lewe	1055	70*						Prawe	1055	70*	
KOREKTA ZA OGUMIENIE									- 844 PLN po korekcie: 64 461 PLN							

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRAGLENIU	64 500 PLN
--	------------

Wycenę sporządził:

pieczęć

RZECZPOSPOLITA POLSKA
1-47700 BRZDOWEGO
CERTYFIKOWANY RZECZPOSPOLITA SAMODZOWY
Inz. Artur Ziarkowski
Nr ud. 04/2008 R5001587

Dnia r.
.....
.....
.....
.....
.....

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[D]II-2024

Marka: TOYOTA

Model pojazdu: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: SR5 4WD

Nr rejestracyjny: BAU08407

Rok prod.:2012

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



DSC01743 (Copy)



DSC01742 (Copy)



DSC01744 (Copy)



DSC01745 (Copy)



DSC01746 (Copy)



DSC01747 (Copy)



DSC01748 (Copy)




DSC01749 (Copy)



DSC01750 (Copy)




DSC01752 (Copy)

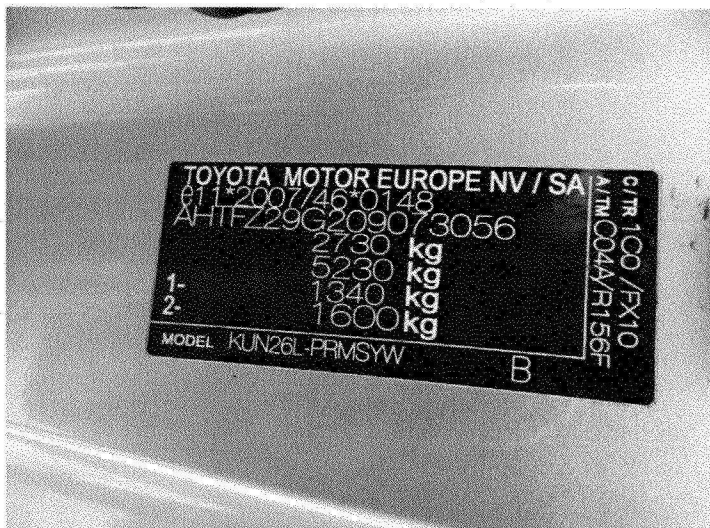

DSC01753 (Copy)



DSC01754 (Copy)

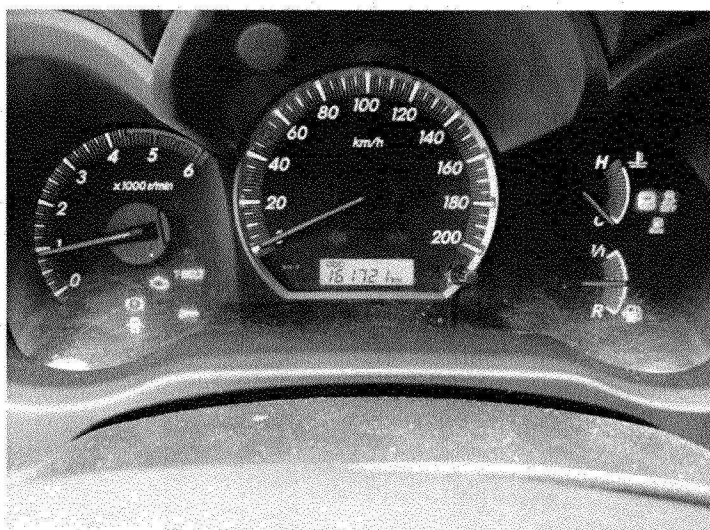

DSC01760 (Copy)




DSC01762 (Copy)




DSC01764 (Copy)



DSC01767 (Copy)

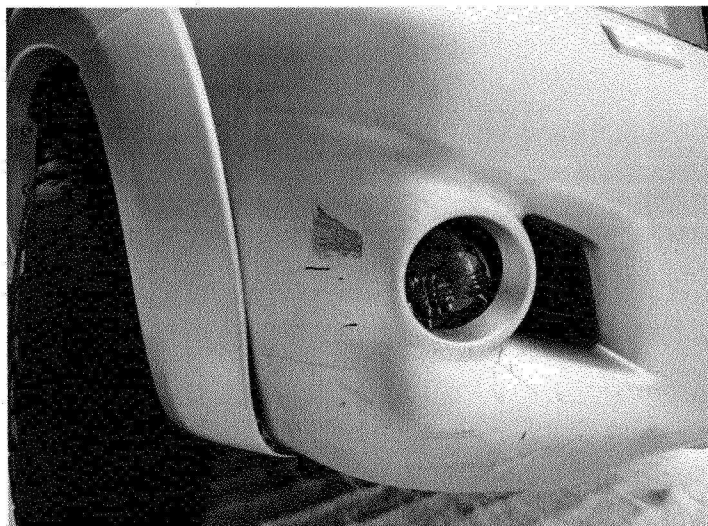


DSC01772 (Copy)

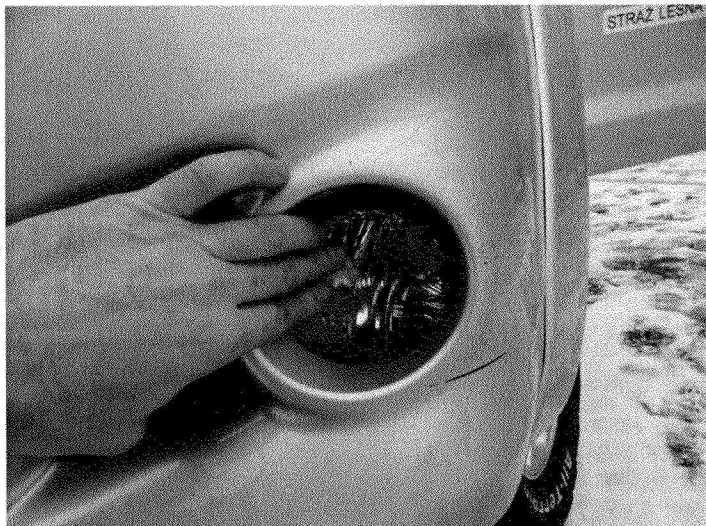

DSC01773 (Copy)



DSC01783 (Copy)

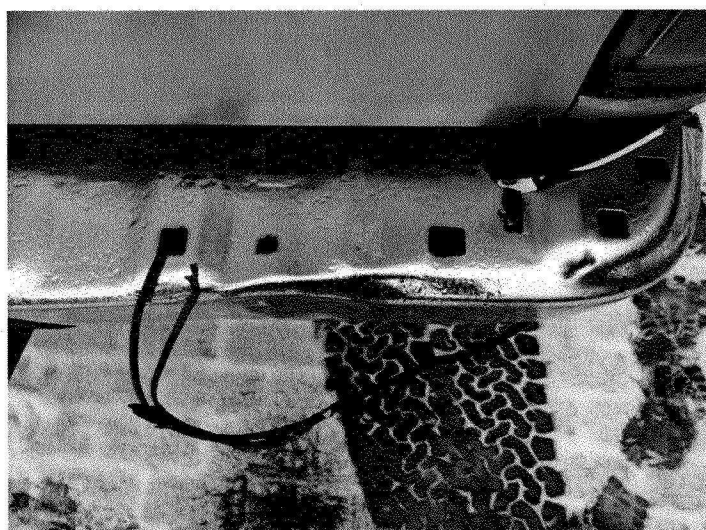

DSC01786 (Copy)